


Wartung / Montage


Diese Zeichnung ist Anhang A der Montage- und Wartungsanleitung "Pneumatisches Ventil 2.0".
 Komplette Betriebsanleitung siehe QR-Code oder unter:
<https://www.allfi.com/dienstleistungen/downloads/produkt-manuals/>

- Druckentlastungsbohrungen dürfen nicht verschlossen werden.
- Pneumatikzylinder darf beim Aufschrauben auf das Ventilgehäuse **NICHT** druckbeaufschlagt sein.


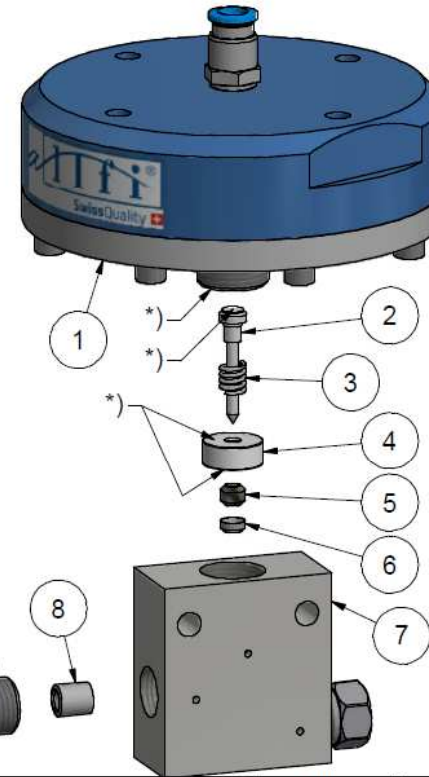


*) -> Montage-Paste DX
 Allfi-Art.: 051055

Dichtungssatz 2.0
912050
 Bestehend aus Pos.
 2,3,4,5,6

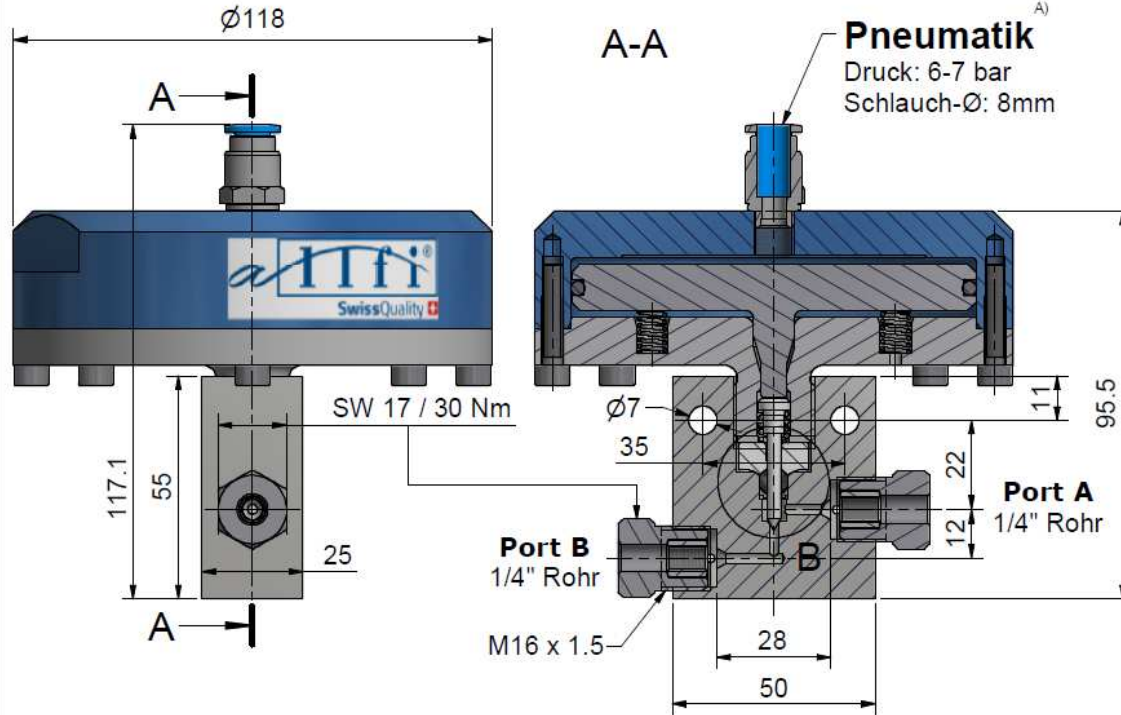

Detail B (2 : 1)

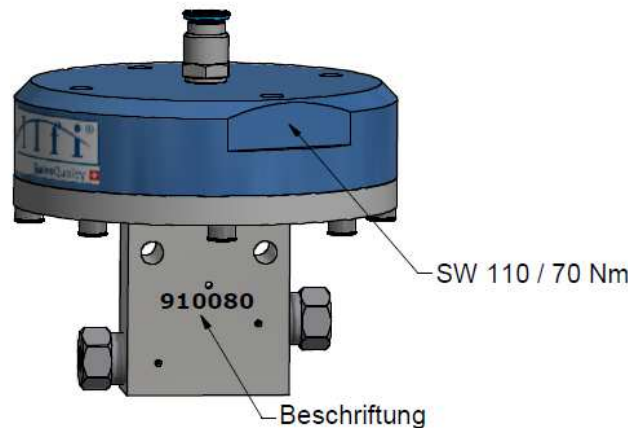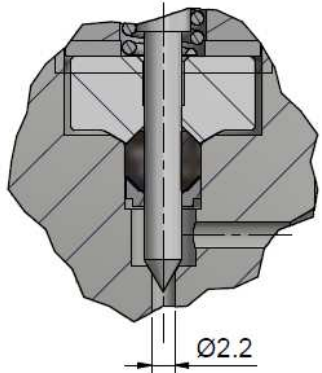

Pos.	Stk.	Gegenstand	Artikel	Kommentare	Gewicht
1	1	Pneumatikzylinder 2.0 NO	912290		2120.3 g
2	1	Nadel komplett 2.0	912076	Verschleissenteil	2.2 g
3	1	Druckfeder	021033		0.1 g
4	1	Druckscheibe 2.0	912053	Verschleissenteil	11.8 g
5	1	HD-Dichtung 2.0	912052	Verschleissenteil	1 g
6	1	Konusscheibe 2.0	912062	Verschleissenteil	0.4 g
7	1	Ventilkörper durchgang 1/4" 2.0	912051	Verschleissenteil	438.8 g
8	2	Druckring 1/4"	711403		3.1 g
9	2	Druckschraube 1/4"	701403		29.1 g

Allgemeintoleranzen ISO 2768-1 m		Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, weitergegeben, noch zur Ausführung benutzt werden		Gewicht 2.64 kg
Änderungen: A) 0080, Air pressure redefined, 27.10.2021 AM		Ersatz für	915000	
		Ersetzt durch	-	
		Gezeichnet	07.03.2017	AM
		Geprüft	05.12.2017	RB
		Freigabe	05.12.2017	RB
		Indexfreigabe	27.10.2021	RB

Durchgangsventil 1/4" pneum. NO 2.0	Masstab 3 : 4	Max 4150 bar / 60,000 psi Normal geöffnet
		Index Blatt-Nr. 1
ALLFI AG - RIEDENMATT 1 - CH-6370 STANS TELEFON +41(0)41-618 05 05 - TELEFAX +41(0)41-618 05 10 E-MAIL: sales@allfi.com http://www.allfi.com		910080 Anzahl Blätter 2